


Lokalisierung von Funkmelder in Störung (Genius Hx/Genius Plus X)

Service-Info

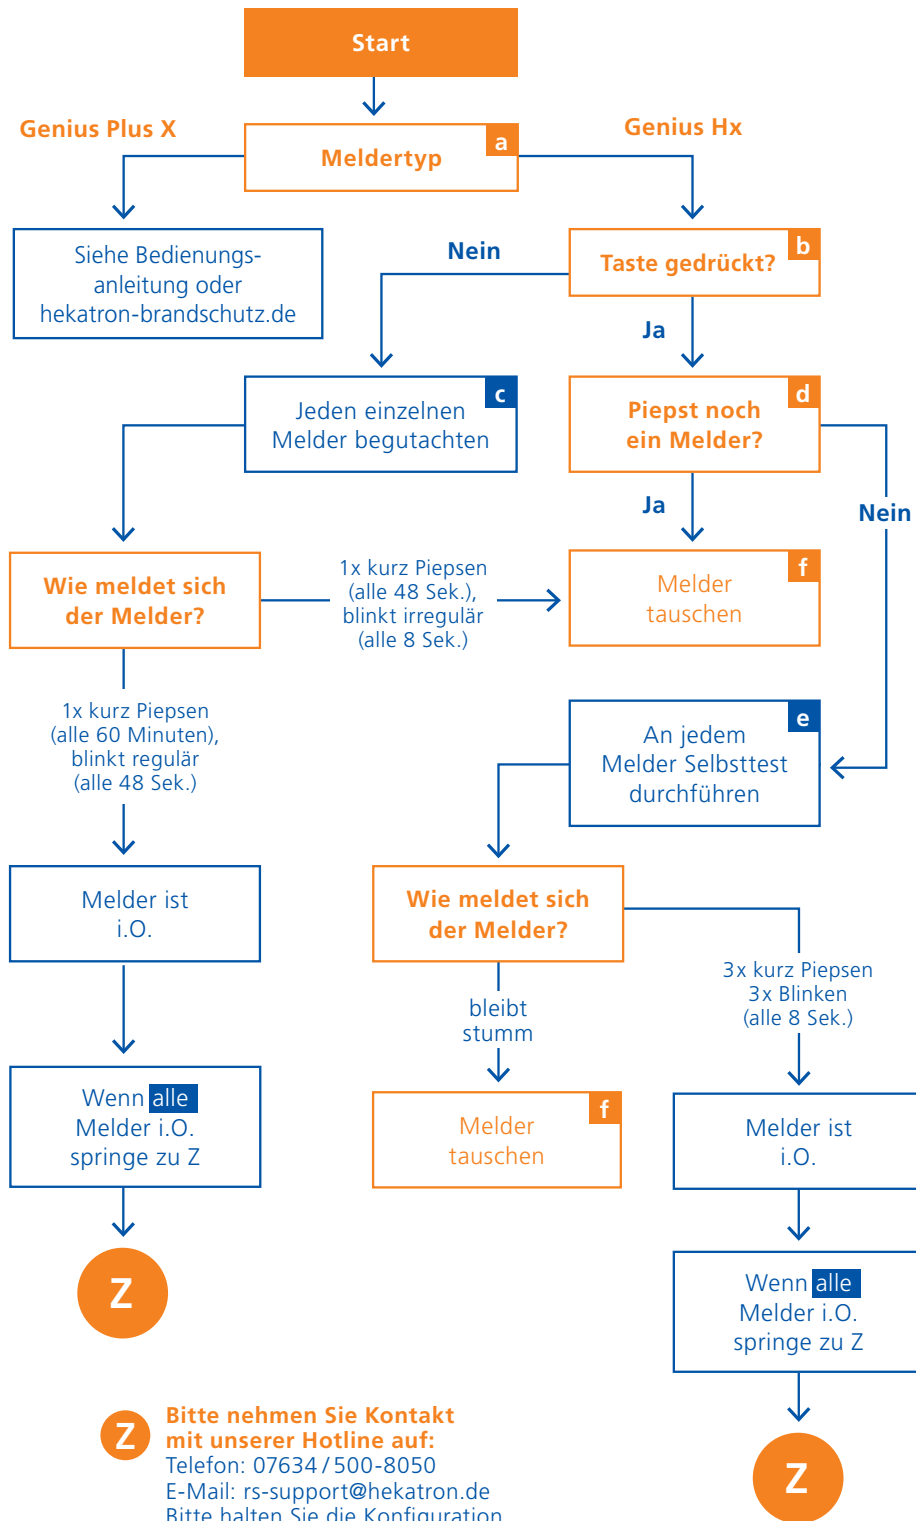

- a Identifikationstipp: Genius Plus X:** Neben dem Testknopf steht „Test“.
Genius Hx: keine Beschriftung
- b** In den letzten 24 Stunden die Test-Taste an einem beliebigen piepsenden Melder gedrückt?
- c** Es muss jeder Melder begutachtet werden, OHNE dass ein Knopf gedrückt wird oder er aus dem Sockel genommen wird.
- d** Es piepst nur noch der betroffene Teilnehmer.
- e Selbsttest:** Testknopf des Melders drücken. Alternativ kann ein Linientest ausgelöst werden. Hierbei bleibt der betroffene Melder **(innerhalb der Linie)** stumm. Alle nicht betroffenen Melder signalisieren 15 Min. lang mit einem dreifach Ton und dreifachen Blinken alle 8 Sekunden.
- f Detailtipps** zum richtigen Austausch eines Genius Hx:
Funk-Rauchwarnmelder
 Funk-Rauchwarnmelder entfernen und neuen Melder mit Funkmodul (Basis X oder Pro X) konfigurieren/integrieren. Hinweis: Linieneinstellung nur bei Funkmodul Pro X möglich.
Handtaster
 Türe öffnen. Links unten ‚Reset‘ kurz drücken. Weiße Abdeckplatte entnehmen und gedreht (auf dem Kopf stehend) wieder einsetzen. Türe zu. 5 Min. warten, bevor weitere Maßnahmen erfolgen (der Melder hört dann auf zu funken). Neuen Handtaster konfigurieren/integrieren.
 Hinweis 1:
 Falls der Handtaster bereits entfernt wurde, ohne dass ordnungsgemäß die Störung quittiert wurde, muss dies nachträglich erfolgen! Hintergrund: Solange im Funk-Netzwerk noch die Störung aufgrund des Handtasters ansteht, kann kein neuer Melder hinzugefügt oder kein Linientest durchgeführt werden.
 Hinweis 2 (Empfehlung):
 Neu eingesetzte Funkmodule sollten vom Typ Pro X sein, da Linieneinstellung möglich.

Z Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserer Hotline auf:
 Telefon: 07634 / 500-8050
 E-Mail: rs-support@hekatron.de
 Bitte halten Sie die Configuration der Melder bereit.